

79/29 SERIES II MULTIMETER

USERS MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTION
BEDIENUNGS-HANDBUCH

FLUKE

| INHALT | SEITE | TABLE DES MATIERES | PAGE | CONTENTS | PAGE |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
| SICHERHEITSHINWEISE | 2 | SÉCURITÉ: VEUILLEZ D'ABORD LIRE CECI .. | 2 | READ THIS FIRST: SAFETY INFORMATION .. | 2 |
| SYMBOLE | 4 | SYMBOLES | 4 | SYMBOLS | 4 |
| FUNKTIONSWAHL-DREHSCHALTER | 5 | SELECTEUR ROTATIF | 5 | ROTARY SWITCH | 5 |
| EINGANGSBUCHSEN | 6 | BORNES D'ENTRÉE | 6 | INPUT JACKS | 6 |
| BEREICHSTASTE | 8 | BOUTONS-POUSOIRS | 8 | PUSHBUTTON | 8 |
| Automatische Bereichswahl | 8 | Sélection automatique de gamme | 8 | Autorange | 8 |
| Manuelle Bereichswahl | 8 | Sélection manuelle de gamme | 8 | Manual Range | 8 |
| Automatischer Touch Hold-Betrieb | 10 | Mode de Touch Hold automatique | 10 | Automatic Touch Hold Mode | 10 |
| DIGITALANZEIGE | 12 | AFFICHAGE NUMÉRIQUE | 12 | DIGITAL DISPLAY | 12 |
| ANALOGANZEIGE | 14 | BARGRAPHE @ BARRES | 14 | BAR GRAPH | 14 |
| ÜBERLAST (OL) | 14 | SURCHARGE (OL) | 14 | OVERLOADS (OL) | 14 |
| ANGEZEIGTE WERTE GLÄTTEN | | STABILISATION DES AFFICHAGES | 15 | SMOOTHING DISPLAYED READINGS | 15 |
| ("Smoothing"-Betrieb) | 15 | MESURES | 16 | TAKING MEASUREMENTS | 16 |
| MESSUNGEN DURCHFÜHRE | 16 | V Tension | 16 | V Voltage | 16 |
| V Spannung | 16 | Hz Frequenz | 18 | Hz Frequency | 18 |
| Hz Frequenz | 18 | Continuité | 20 | Continuity | 20 |
| Durchgangsprüfung | 20 | Résistance | 21 | Resistance | 21 |
| Widerstand | 21 | 40Ω Faible Résistance | 22 | 40Ω Lo-Ohms | 22 |
| 40Ω Niedrigohmbereich | 22 | Étaonnage du zéro de la résistance basse | 23 | Lo-Ohms Zero Calibration | 23 |
| Nullabgleich für Niedrigohmbereich | 23 | Diodes | 24 | Diodes | 24 |
| Diodes | 24 | Capacité | 26 | Capacitance | 26 |
| Kapazitäten | 26 | Intensité | 28 | Current | 28 |
| A Strom | 28 | ÉTUI ET SUPPORT D'ESSAI | 30 | HOLSTER AND FLEX-STAND | 30 |
| HOLSTER UND FLEX-STÄNDER | 30 | ENTRETIEN | 31 | MAINTENANCE | 31 |
| WARTUNG | 31 | Essai du fusible interne | 32 | Internal Fuse Test | 32 |
| Interne Sicherungsprüfung | 32 | Remplacement de la pile et de(s) fusible(s) | 33 | Replacing the Battery and Fuse(s) | 33 |
| Batterien und Sicherung(en) austauschen | 33 | Pièces | 34 | Parts | 34 |
| Ersatzteile | 34 | DONNÉES TECHNIQUES | 41 | SPECIFICATIONS | 37 |
| TECHNISCHE DATEN | 45 | CENTRES DE SERVICE | 48 | SERVICE CENTERS | 48 |
| KUNDENDIENSTZENTRALEN | 48 | | | | |

**READ THIS FIRST: SAFETY INFORMATION**

This meter has been designed and tested according to IEC Publication 348. Follow all safety and operating instructions to ensure that the meter is used safely and is kept in good operating condition.

SÉCURITÉ D'UTILISATION: VEUILLEZ D'ABORD LIRE CECI

Ce multimètre a été construit et essayé en conformité avec la Publication IEC 348. Il faut suivre toutes les précautions de sécurité et les instructions d'utilisation pour s'assurer que le multimètre soit utilisé sans danger et soit maintenu en bon état de fonctionnement.

SICHERHEITSHINWEISE: BITTE ZUERST LESEN

Entwurf und Funktionsprüfung dieses Meßgerätes erfolgten gemäß den Daten des Normblattes IEC-348. Befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften und Bedienungshinweise, um die fortlaufende funktionssichere Anwendung des Gerätes zu gewährleisten.

- Never use the meter if the meter or test leads look damaged.

- Always turn off power to the circuit before cutting, unsoldering, or breaking the circuit. Small amounts of current can be dangerous.

- Ne jamais utiliser le multimètre ou les pointes d'essai s'ils semblent endommagés.

- Toujours mettre le circuit sur l'arrêt avant de couper, désolder ou ouvrir un circuit. Des petites intensités peuvent être dangereuses.

- Gerät nie benutzen, wenn Gehäuse oder Meßkabel Schäden aufweisen.

- Vor dem Unterbrechen oder Ablöten eines Schaltkreises immer die Stromzufuhr abschalten. Selbst geringe Ströme können gefährlich sein.

- Never measure resistance in a circuit when power is applied to the circuit.

- Never touch the probes to a voltage source when the test leads are plugged into the 10A or 40mA input jack.

- Ne jamais mesurer la résistance d'un circuit qui est sous tension.

- Ne jamais mettre les pointes d'essai à une source de tension quand les pointes d'essai sont branchées dans les bornes d'entrée de 10 A ou 40 mA.

- Niemals Widerstandsmessungen an unter Stromstehenden Schaltkreisen vornehmen.

- Niemals eine Spannungsquelle mit den Prüfspitzen berühren, wenn die Meßkabel sich in den 10A- oder 40mA-Eingangsbuchsen befinden.



• **FLUKE 79 ONLY:** To avoid damage or injury, never use the meter on unprotected circuits that exceed 4800 volt-amps.

• Never apply more than 1000V dc or 750V ac rms (sine) between any input jack and earth ground.

• Always keep your fingers behind the finger guards on the probe when making measurements.

• Always be careful when working with voltages above 60V dc or 30V ac rms. Such voltages pose a shock hazard.

• Always use a high voltage probe to measure voltage if the peak voltage might exceed 1000V.

• **FLUKE 79 SEULEMENT:** Pour éviter les dégâts ou les blessures, ne jamais utiliser le multimètre sur des circuits sans protection qui dépassent 4800 VA.

• Ne jamais appliquer plus de 1000 V cc ou 750 V ca rms (sinus) entre une borne d'entrée et la masse.

• Pendant les mesures, toujours maintenir les doigts derrière les protège-doigts de la pointe d'essai.

• Toujours faire attention avec des tensions supérieures à 60 V cc ou 30 V ca rms. De telles tensions présentent le risque d'électrocution.

• Toujours utiliser une sonde haute tension si la tension à mesurer dépasse 1000 V.

• **NUR FÜR FLUKE MODELL 79:** Zum Vermeiden von Geräteschäden oder Verletzungen das Meßgerät niemals an ungeschützten Schaltkreisen mit mehr als 4800 VA verwenden.

• Niemals mehr als 1000V DC oder 750 AC effektiv (sinustörmig) zwischen irgendeinem Eingang und Masse anlegen.


 
• Niemals während des Meßvorgangs Ihre Finger über den Fingerschutz der Prüfspitzen hinausragen lassen.

• Vorsicht bei der Arbeit mit Spannungen höher als 60V DC oder 30V AC (eff.). Diese Spannungen können Stromschläge verursachen.

• Bei Spitzenspannungen höher als 1000V bei Spannungsmessungen immer Hochspannungsprüfspitzen verwenden.



| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|
| Symbols | | | | | |
| | Important Safety Information. Manual contains explanation. | | AC or DC | | Continuity Beeper |
| | Dangerous Voltage May Be Present | | Ground | | Diode |
| | AC | | Fuse | | Capacitor |
| | DC | | Double Insulation (Protection Class II) | | Manual Range |
| | | | Battery | | Automatic Touch Hold |
| Symboles | | | | | |
| | Important, sécurité. Le manuel contient des explications. | | ca ou cc | | «Bip» de continuité |
| | Tension dangereuse possible | | Masse | | Diode |
| | ca Courant alternatif | | Fusible | | Condensateur |
| | cc Courant continu | | Isolant double (Protection classe II) | | Gamme manuelle |
| | | | Pile | | Touch Hold automatique |
| Symbole | | | | | |
| | Wichtige Sicherheitsinformation. Erklärung im Bedienerhandbuch. | | AC oder DC | | Durchgangsprüfsignal |
| | Gefährliche Spannung kann auftreten. | | Masse | | Diode |
| | AC (Wechselstrom) | | Sicherung | | Kondensator |
| | DC (Gleichstrom) | | Doppelisolierung (Schutzklasse II) | | Manueller Bereich |
| | | | Niedrige Batteriespannung | | Automatische "Touch-Hold"-Funktion (Festhalten des Meßwertes) |

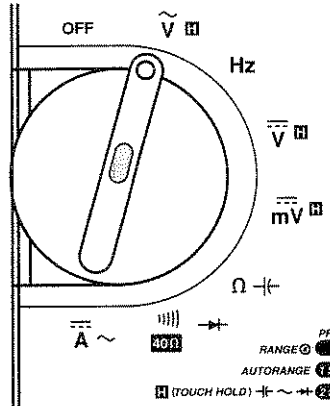

Rotary Switch

 
To turn the meter on, turn the rotary switch from the OFF position. The meter performs a selftest, then starts taking readings. Each switch position (except Hz) has a primary and secondary function.

Sélecteur rotatif

Pour mettre le multimètre en marche, mettre le sélecteur rotatif sur une position autre que OFF (arrêt). Le multimètre exécute un essai interne, ensuite commence à faire des mesures. Chaque position du sélecteur (sauf Hz) a une fonction primaire et une fonction secondaire.

Drehschalter

Zum Einschalten des Gerätes den Drehschalter aus der OFF-Stellung drehen. Das Meßgerät durchläuft zunächst einen Selbsttest und nimmt sodann Messungen vor. Jede Schalterposition (ausgenommen "Hz") hat eine Primär- und Sekundärfunktion.



input Jacks

The meter has four input jacks that are protected against overloads to the limits shown. Do not exceed these limits. See SPECIFICATIONS for fuse protection.

Bornes d'entrée


Le multimètre a quatre bornes d'entrée qui sont protégées contre les surcharges jusqu'aux limites montrées. Ne pas dépasser ces limites. Voir DONNÉES TECHNIQUES pour la protection des fusibles.


Eingangsbuchsen

Die vier Eingangsbuchsen des Meßgerätes sind bis zu den unten aufgeführten Maximalwerten gegen Überlastung geschützt. Diese Obergrenzen dürfen nicht überschritten werden. Die Nennwerte der Sicherungen erscheinen unter "Technische Daten."

| Function Fonction Funktion | Red Lead Pointe rouge Rotes Meßkabel | Input Limits* Limites d'entrée* Eingangs-Grenzwerte* |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| \hat{V} | V Ω \leftrightarrow | 1000V dc, 750V ac (sine) |
| Hz | V Ω \leftrightarrow | 1000V dc, 750V ac (sine) |
| \bar{V} | V Ω \leftrightarrow | 1000V dc, 750V ac (sine) |
| mV | V Ω \leftrightarrow | 1000V dc, 750V ac (sine) |
| Ω \leftrightarrow | V Ω \leftrightarrow | 500V dc or rms ac |
| \rightarrow 40A | V Ω \leftrightarrow | 500V dc or rms ac |
| \bar{A} \sim | 10A 40mA | 10A/600V 40 mA/600V |

 * 10^7 V-Hz maximum

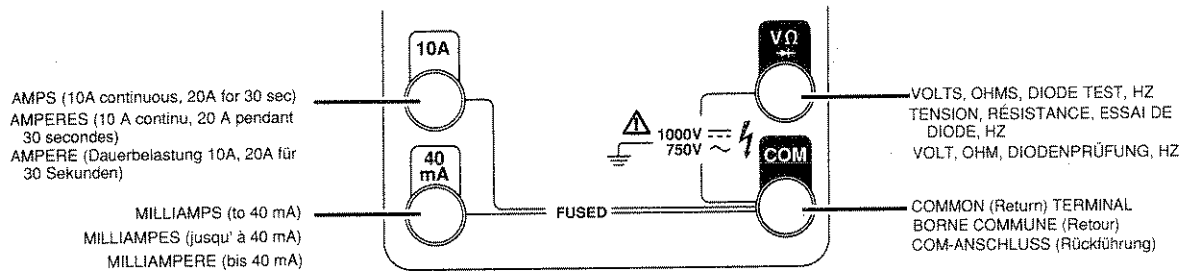



Pushbutton

In general, press pushbutton to select a fixed range. Hold 1 second to return to autorange; hold 2 seconds to select a secondary function. To select SMOOTHING™ mode, hold for 2 seconds while turning the meter ON.

Bouton-poussoir

En général, il faut appuyer sur le bouton-poussoir pour choisir une gamme déterminée. Maintenir pendant 1 seconde pour retourner à la sélection automatique; maintenir pendant 2 secondes pour choisir une fonction secondaire. Pour choisir le mode SMOOTHING™, maintenir pendant 2 secondes tout en mettant le multimètre en marche.

Drucktaste

Normalerweise wird durch Druck auf diese Taste manuell ein fester Meßbereich gewählt. Zur Rückkehr in die automatische Bereichswahl die Taste für eine Sekunde, und zur Wahl einer Sekundärfunktion 2 Sekunden niederhalten. Zur Wahl der Glättfunktion ("Smoothing"-Betrieb) diese Taste während des Einschaltens für zwei Sekunden niederdrücken.

Autorange

In most functions, the meter defaults to autorange. In autorange, the meter selects the range with the best resolution.

Sélection automatique

Dans la plupart des fonctions, le multimètre se met par défaut en sélection automatique. En sélection automatique, le multimètre choisit la gamme avec la meilleure résolution.

Automatische Bereichswahl

In den meisten Betriebsfunktionen ist die automatische Bereichswahl als Grundeinstellung vorgegeben. Hierbei wählt das Meßgerät automatisch den Bereich mit der besten Auflösung. Dadurch sind Messungen an verschiedenen Meßpunkten ohne erneute Bereichswahl möglich.

Manual range

In manual range, you select a fixed range. If a range is too low, OL (overload) is displayed; if a range is too high, the displayed value will be less accurate. Manual ranging is not available in Touch Hold or the 40Ω (Lo-Ohms) function.

Gamme manuelle

En sélection manuelle de gamme, l'utilisateur choisit une gamme déterminée. Si la gamme est trop basse, OL (surcharge) est affiché; si la gamme est trop élevée, la valeur affichée est moins précise. La sélection manuelle de gamme n'est pas disponible dans le mode «Touch Hold» ou avec la fonction 40Ω (basse résistance).

Manuelle Bereichswahl

Bei manueller Bereichswahl wählen Sie einen festgelegten Meßbereich. Wurde der Bereich zu niedrig gewählt, dann erscheint eine Überlastanzeige (OL) bei zu hohem Bereich läßt die Genauigkeit der Meßwerte nach. Im "Touch Hold" oder 40Ω (Niedrigohm-) Betrieb ist die manuelle Bereichswahl nicht möglich.



OL is displayed when the meter is in a fixed range and autoranging is disabled. To select a fixed range, press . The meter enters the manual range mode in the range it is in.

Press to step up a range. When the highest range is reached, the meter wraps back to the lowest range. If OL is displayed, the reading is too large to display; select the next higher range.

To return to autorange, hold for 1 second. disappears from display.

OL est affiché quand le multimètre est dans une gamme fixe et la sélection automatique de gamme est désarmée. Pour choisir une gamme fixe, appuyer sur . Le multimètre se met alors en mode de sélection manuelle de gamme, dans la gamme où il se trouve.

Appuyer sur pour faire monter d'une gamme. Quand la gamme la plus élevée est atteinte, le multimètre passe à la gamme la plus basse. Si OL est affiché, la lecture est trop élevée pour être affichée; choisir la gamme immédiatement supérieure.

Pour retourner en sélection automatique, appuyer sur pendant une seconde. disparaît de l'affichage.

Erscheint in der Anzeige, wenn sich das Meßgerät in einem festen Meßbereich befindet und automatische Bereichswahl deaktiviert ist. Drücken Sie zur Wahl eines festliegenden Meßbereiches. Daraufhin geht das Meßgerät in dem augenblicklich verwendeten Bereich in den manuellen Betrieb über.


Drücken Sie , um eine höhere Bereichsstufe zu wählen. Nach Erreichen des höchsten Bereichs erfolgt automatischer Übergang in den untersten Bereich. Wird OL (Überlast) angezeigt, ist der Meßwert zu groß für den Meßbereich. Schalten Sie in diesem Falle auf einen höheren Meßbereich um.


Drücken Sie zur Rückkehr in die automatische Bereichswahl die -Taste für 1 Sekunde nieder. Die Anzeige erlischt.



Digital Display


Digital readings are shown on the liquid-crystal display. The decimal point is placed automatically. If negative polarity is detected, a minus sign (-) is displayed.


When the  symbol is first displayed, about 8 hours of battery life remain. Replace the battery as soon as possible. (See MAINTENANCE.)

The meter has a standby mode that extends battery life. If the meter is on but not used for an hour, the meter enters standby, and the display goes blank. To resume operation, turn the rotary switch or press .

Affichage numérique


Les lectures numériques sont montrées sur l'affichage à cristaux liquides. La virgule est placée automatiquement. Si une polarité négative est détectée, un signe (-) est affiché.


Quand le symbole  est affiché, il reste environ 8 heures d'utilisation de la pile. Il faut remplacer la pile dès que possible. (Voir ENTRETIEN.)


Le multimètre a un mode d'attente qui augmente la longévité de la batterie. Si le multimètre est allumé mais pas utilisé pendant une heure, le multimètre met en attente et l'affichage s'éteint. Pour reprendre l'utilisation, faire tourner le sélecteur rotatif ou appuyer sur .

Digitalanzeige


Digitalwerte werden durch den Flüssigkristall (LCD) angezeigt. Der Dezimalkomma wird automatisch eingesetzt. Wird eine negative Polarität festgestellt, dann erscheint ein Minuszeichen (-).

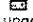Beidem ersten Erscheinen des Batteriesymbols  verbleibt noch genügend Batteriestrom für ungefähr 8 Betriebsstunden. Batterie so bald wie möglich auswechseln. (Siehe "WARTUNG" weiter hinten in diesem Handbuch.)

Das Meßgerät ist zum batterie-sparenden Bereitschaftsbetrieb in der Lage. Wird das eingeschaltete Gerät innerhalb von einer Stunde nicht verwendet, erfolgt automatische Umschaltung in den Bereitschaftsbetrieb; die LCD-Anzeige wird dunkel geschaltet. Zur Rückkehr in den Normalbetrieb den Drehschalter verstellen oder die  Taste drücken.

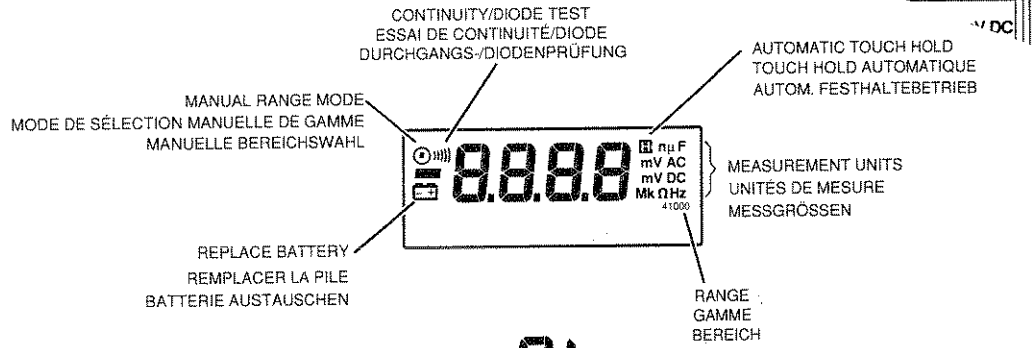

OL
OVERLOAD
SURCHARGE
ÜBERLAST

 

Bar Graph

The bar graph shows readings relative to the full scale value of a range. Polarity is indicated. The bar graph has a faster response time than the digital display, so it is useful for peaking and nulling and observing rapidly changing signals. NOTE: In frequency, the bar graph indicates the ac voltage present.

Bargraphe

Le bargraphe montre les lectures relatives jusqu'à la valeur de l'échelle totale d'une gamme de mesures. La polarité est indiquée. Un bargraphe a une réponse plus rapide que l'affichage numérique, il est donc utile pour les pointes et les zéros et pour observer les signaux qui changent rapidement. REMARQUE: Dans la gamme de fréquence, le bargraphe indique la présence d'une

Overloads

If the input is too large, OL (overload) is displayed, and the entire bar graph lights up. Select a higher range

Si l'entrée est trop élevée, OL (surcharge) est montré sur l'affichage numérique et le bargraphe tout entier s'allume. Il faut choisir une gamme supérieure.

Surcharge

der Frequenzmessung zeigt die Balkendarstellung die vorhandene AC-Spannung an.


Analog-Anzeige

Die Balkendarstellung dient zur Anzeige von Meßwerten relativ zum Endwert eines Meßbereichs. Die Polarität wird mit angezeigt. Im Vergleich mit der Digitalanzeige eignet sich die Balkendarstellung durch ihre kurze Ansprechzeit besonders zum Feststellen von Spitzenwerten, zum Nullabgleich und zum Beobachten von schnell schwankenden Signalpegeln. HINWEIS: Bei

Überschreitet der Eingangswert den Anzeigenumfang, dann erscheint OL (Überlast) in der Digitalanzeige; die gesamte Balkendarstellung leuchtet auf. Wählen Sie den nächsthöheren Meßbereich.

Überlast (OL)

der Frequenzmessung zeigt die Balkendarstellung die vorhandene AC-Spannung an.

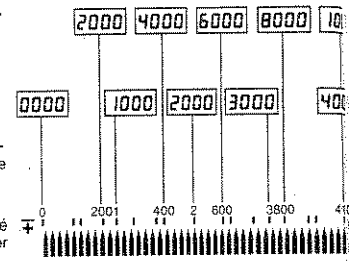


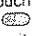
00


30

100
mV**Smoothing Displayed Readings**


SMOOTHING displays the average of 8 readings. When the input signal changes rapidly, SMOOTHING makes digital display readings more stable. The bar graph is unaffected.


To select SMOOTHING, hold  for 2 seconds while turning the meter on. SMOOTHING does not work in continuity, Lo-Ohms, or capacitance.

 SMOOTHING is disabled in the automatic Touch Hold mode. If you exit Touch Hold by holding  for 2 seconds, SMOOTHING is re-enabled. To exit, turn meter OFF.


**Lectures d'affichage stabilisées**


Le mode SMOOTHING affiche la moyenne de 8 mesures. Dans les cas où le signal d'entrée change rapidement, SMOOTHING stabilise les lectures sur l'affichage numérique. Le bargraphe n'est pas affecté.

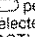Pour entrer dans le mode SMOOTHING, appuyer sur  pendant 2 secondes tout en faisant tourner le sélecteur rotatif jusqu'à la fonction désirée. SMOOTHING ne fonctionne pas sur le test de continuité, basse résistance ou les mesures de capacité.

SMOOTHING est désarmé dans le mode Touch Hold. Si on sort du Touch Hold en appuyant sur  pendant 2 secondes, SMOOTHING est réactivé. Pour sortir, mettre le multimètre sur arrêt.

Angezeigte Werte glätten ("Smoothing"-Betrieb)
Im "Smoothing"-Betrieb wird die Anzeige geglättet, indem der Durchschnittswert der letzten 8 Messungen angezeigt wird. Besonders bei schnell schwankenden Eingangssignalen erzeugt das "Smoothing" einen beständigen Meßwert in der Digitalanzeige. Die Balkendarstellung wird hierdurch nicht beeinflusst.

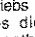Drücken Sie zum Einschalten des "Smoothing"-Betriebs während des Einschaltens des Meßgerätes die -Taste für 2 Sekunden. Der "Smoothing"-Betrieb ist in den Durchgang-, Niedrigohm- und Kapazitätsmessung nicht anwendbar.

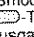Während des automatischen Festhaltens von Meßwerten ("Touch Hold") ist der "Smoothing"-Betrieb außer Funktion. Wenn Sie die -Taste für 2 Sekunden niederhalten, erfolgt Ausgang aus "Touch Hold" und erneute Aktivierung von "Smoothing". Schalten Sie zum Verlassen von "Smoothing" das Meßgerät aus (OFF).



Measuring Voltage

⚠ WARNING
TO AVOID DAMAGE OR INJURY, NEVER ATTEMPT TO MEASURE VOLTAGE WITH A TEST LEAD IN THE 10A OR 40 mA JACK.

Turn the rotary switch to a voltage function. For dc voltages below 400 mV, use the mV dc function to get best resolution. **NOTE:** In the mV dc function, the meter defaults to the 400 mV (manual) range. To enter the 40 mV range, press . To select autorange, hold for 1 sec.

insert the leads in the jacks shown. Touch probes to test points on the circuit.

Mesure de tension

⚠ ATTENTION
POUR ÉVITER LES DÉGATS OU LES BLESSURES, NE JAMAIS ESSAYER DE MESURER UNE TENSION AVEC UNE POINTE D'ESSAI DANS LA BORNE DE 10 A OU DE 40 mA.

Mettez le sélecteur rotatif sur la fonction de tension. Pour les tensions cc inférieures à 400 mV, utilisez la fonction mV cc pour obtenir une meilleure résolution. **REMARQUE:** Dans la fonction mV, le multimètre se met par défaut dans la gamme manuelle de 400 mV. Pour entrer dans la gamme 40 mV, appuyez sur . Pour choisir la sélection

automatique, appuyez sur pendant une seconde.

Brancher les fils dans les bornes indiquées. Toucher le circuit avec les pointes d'essai.

Spannungsmessung

⚠ ACHTUNG!
ZUR VERMEIDUNG VON GERÄTESCHADEN ODER VERLETZUNGEN NIEMALS EINE SPANNUNGSMESSUNG VERSUCHEN, WENN SICHERHEITSMESSKABEL IN DER 10A- ODER 40mA- EINGANGSBUCHSE BEFINDET.

Stellen Sie den Drehschalter auf eine Spannungsmessfunktion. Bei DC-Spannungen unterhalb von 400 mV erhalten Sie mit der mV DC-Funktion die beste Auflösung. **HINWEIS:** In der mV DC-Funktion schaltet das Gerät automatisch in den (manuellen) 400 mV-Bereich um. Drücken Sie die -Taste zum Eingang in den 40 mV-Bereich.

Drücken Sie zur Wahl der automatischen Bereichswahl die -Taste für 1 Sekunde.

Stecken Sie die Meßkabel laut Abbildung in die entsprechenden Eingangsbuchsen. Legen Sie die Prüfspitzen an die Testpunkte des Schaltkreises an.


bes to

ne se-

xucher

hichs-


n die
ie die
as an.

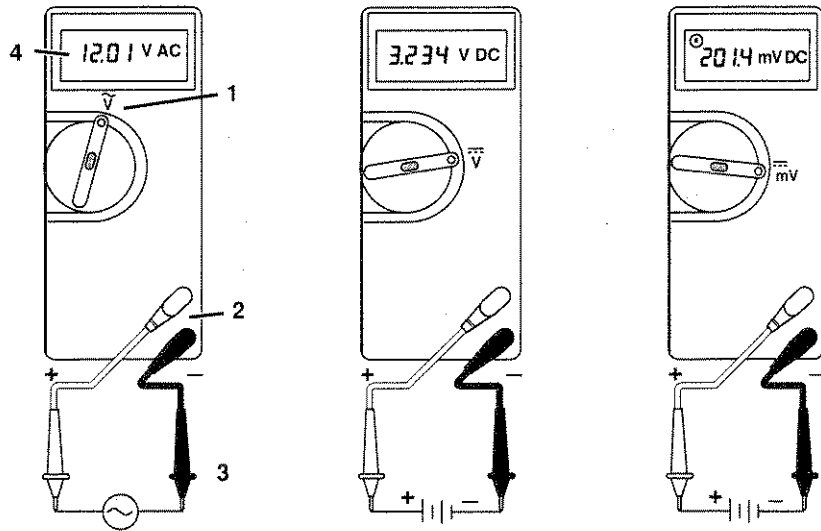

Hz

Measuring Frequency


Turn switch to Hz, and insert leads as shown. Touch the probes to the circuit. Below 5 Hz, the update rate of the display slows noticeably. Below 0.8 Hz, the display shows 00.00.

The minimum signal required for frequency readings depends on the range and the frequency (see SPECIFICATIONS). If readings are unstable, use  to select a lower voltage range.

Frequency is shown only on the digital display. Voltage is shown on the bar graph when the meter is in the autorange mode. In manual range, no bar graph is displayed.

Mesure de fréquence


Mettre le sélecteur rotatif sur Hz et brancher les pointes d'essai comme indiqué. Toucher le circuit avec les pointes d'essai. Aux fréquences inférieures à 5 Hz, le taux de mise à jour de l'affichage ralentit d'une manière appréciable. Aux fréquences inférieures à 0,8 Hz, 00,00 est affiché.

Le signal minimum nécessaire pour déclencher les lectures de fréquence dépend de la gamme et de la fréquence (voir DONNEES TECHNIQUES). Si les lectures sont instables, utiliser  pour choisir une gamme inférieure de tension.

La fréquence n'est montrée que sur l'affichage numérique. La tension est montrée sur le bargraphe quand la multimètre est dans le mode de sélection automatique. Dans le mode de sélection manuelle, aucun bargraphe n'est affiché.

Frequenzmessung



Stellen Sie den Drehschalter auf "Hz", stecken Sie die Meßkabel laut Abbildung in die entsprechenden Eingangsbuchsen und legen Sie die Prüfspitzen an den Schaltkreis an. Bei Frequenzen unter 5 Hz erfolgt eine merkliche Verringerung der Aktualisierungsrate der Anzeige. Bei Frequenzen unter 0,8 Hz erscheint 0,00 in der Anzeige.

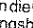Der minimale Signalpegel zur Auslösung des Meßvorgangs ändert sich mit gewähltem Meßbereich und gemessener Frequenz. (Siehe TECHNISCHE DATEN.) Drücken Sie bei schwankenden Meßergebnissen die -Taste, um in einen niedrigeren Spannungsbereich umzuschalten.



Frequenz-Meßergebnisse erscheinen nur in der Digitalanzeige. Bei automatischer Bereichswahl wird die Spannung durch die Balkendarstellung angezeigt. Bei manueller Bereichswahl werden die einzelnen Spannungsbereiche angewählt; die Balkendarstellung ist jedoch nicht aktiv.





Continuity Test

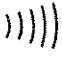Turn OFF power to the circuit. Turn rotary switch to . The meter enters continuity test in a 400Ω fixed range. Insert test leads as shown. Touch probes to the circuit. If continuity exists (i.e., resistance less than about 10Ω), beeper emits a continuous tone. Opens or shorts longer than 1 ms are detected. To turn OFF continuity beeper, hold  for 1 second.


Essai de continuité

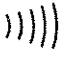
Enlever la tension du circuit. Mettre le sélecteur rotatif sur . Le multimètre entre dans le mode d'essai de continuité dans la gamme fixe de 400 Ω. Brancher les pointes d'essai. Toucher le circuit avec les pointes d'essai. S'il y a continuité (c.-à-d. résistance <10Ω), le «bip» est une tonalité continue. Pour arrêter le «bip», appuyer sur  pendant une seconde.

Durchgangsprüfung

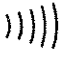Schalten Sie die Stromzuführung zu dem zu prüfenden Schaltkreis ab. Stellen Sie den Drehschalter auf . Das Gerät schaltet in den 400Ω-Meßbereich. Verbinden Sie die Meßkabel wie dargestellt. Besteht Durchgang (d.h. ein Widerstand <10Ω), dann ertönt ein Dauerton. Drücken Sie zum Abschalten des Dauertons die -Taste für 1 Sekunde.

20

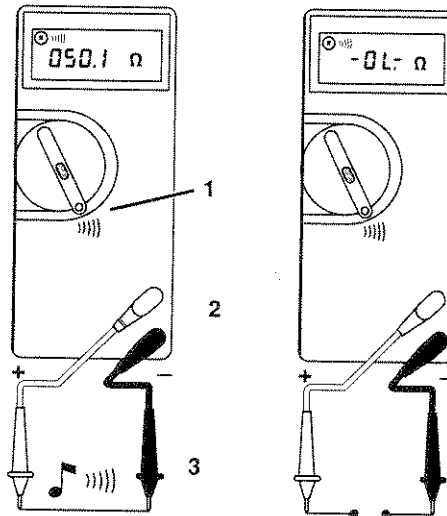

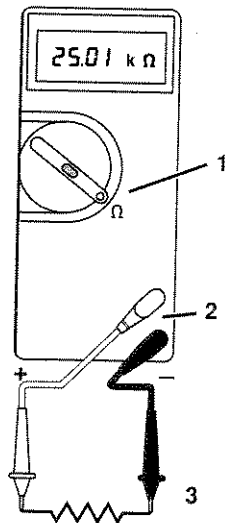

Measuring Resistance

Turn OFF power to the circuit, and discharge all capacitors. An external voltage across a component will give invalid resistance readings.

Turn rotary switch to Ω , and insert test leads as shown. Touch the probes to the circuit. Be sure you have good contact between the probes and the circuit. Dirt, oil, solder, or other foreign matter seriously affects the resistance.

Mesure de résistance

Enlever la tension de sur le circuit et décharger tous les condensateurs. Une tension externe dans un organe donne une mesure invalide de la résistance.

Mette le sélecteur rotatif sur Ω et branchez les pointes d'essai comme montré. Toucher le circuit avec les pointes d'essai. Il faut prendre soin d'avoir un bon contact entre les pointes d'essai et le circuit. La saleté, l'huile, la soudure ou tout autre matière étrangère affecte sérieusement la résistance.

Widerstandsmessung

Unterbrechen Sie die Stromzuführung zu dem zu prüfenden Schaltkreis und entladen Sie alle Kondensatoren. Eine über einem Bauteil anliegende externe Spannung verursacht falsche Meßergebnisse in der Widerstandsmessung.

Stellen Sie den Drehschalter auf Ω und stecken Sie die Meßkabel in die dargestellten Eingangsbuchsen. Legen Sie die Prüfspitzen an den Schaltkreis an. Versichern Sie sich, daß diese einen guten Kontakt mit dem Prüfling haben; Schmutz, Öl, Lötinn oder andere Fremdmaterialien haben einen großen Einfluß auf Widerstandswerte.



Measuring Low Resistance

Below 8 k Ω , the Lo-Ohms (40 Ω) function improves noise rejection and resolution, but is less accurate than the primary ohms function. In Lo-Ohms the meter is always in autorange.

Mesure d'une résistance faible

A moins de 8 k Ω , la fonction résistance faible (40 Ω) assure un meilleur rejet des parasites et une meilleure résolution que la fonction primaire de résistance. En résistance faible, le multimètre est toujours en sélection automatique.


Niedrigohm-Messung


Bei unterhalb von 8 k Ω liegenden Widerständen bietet die Niedrigohm-Funktion (40 Ω) besseren Einstrahlenschutz und höhere Auflösung, wengleich niedrigere Genauigkeit als die zur Widerstandsmessung vorgesehene Hauptfunktion. In der Niedrigohm-Messung befindet sich das Meßgerät immer in der automatischen Bereichswahl; manuelle Bereichswahl steht nicht zur Verfügung.

Turn switch to 40 Ω . Hold for 1 second to select Lo-Ohms (and disable beeper). Insert leads and touch probes to circuit as shown. Press for 1 second to re-enable beeper and return to 400 Ω fixed range.

Mettre le sélecteur rotatif sur 40 Ω . Appuyer sur pendant 1 seconde pour choisir le mode résistance faible (et désactiver le « bip »). Brancher les pointes d'essai et toucher le circuit avec les pointes d'essai comme montré. Appuyer sur pendant 1 seconde pour réactiver le « bip » et revenir à la gamme déterminée de 400 Ω .

Stellen Sie den Drehschalter auf die 40 Ω -Position und drücken Sie die -Taste für 1 Sekunde, um Niedrigohm-Messung zu wählen (und den Durchgangssignalton abzuschalten). Stecken Sie die Meßkabel ein und legen Sie die Prüfspitzen gemäß der Abbildung an den Schaltkreis an. Drücken Sie wiederum für 1 Sekunde, um den Signalton zu aktivieren und in den festliegenden 400 Ω -Bereich umzuschalten.

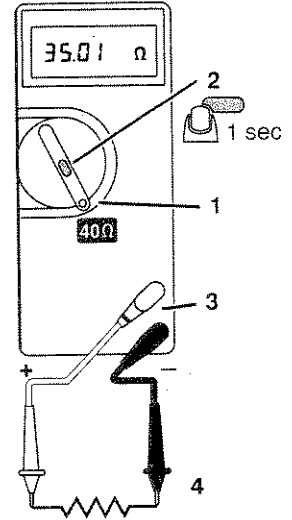

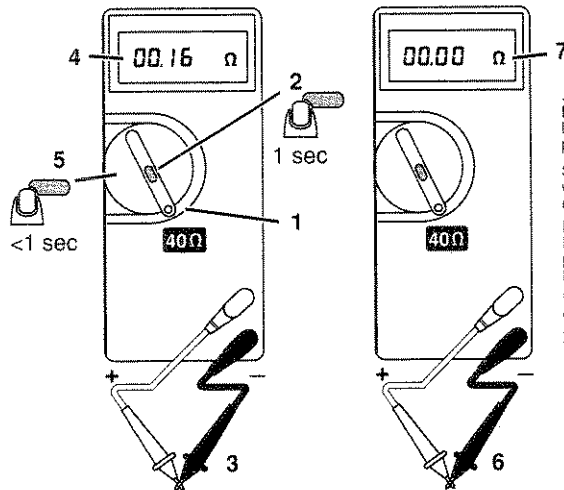

Lo-Ohms Zero Calibration

Lo-Ohms zero compensates for resistance in the leads and the meter's internal protection circuitry. First select the Lo-Ohms function (40Ω) as described previously.

Short test leads while pressing for less than a second. Continue to short leads while CAL is displayed. When 0 is displayed, a "calibration" has occurred. Lo-Ohms remains "calibrated" until you change functions.

Étalonnage du zéro de basse résistance

 
L'étalonnage du zéro de basse résistance compense pour la résistance dans les pointes d'essai et le circuit de protection interne du multimètre. Il faut d'abord choisir la fonction de basse résistance (40 Ω) comme montré précédemment.

Mettez les pointes d'essai en court-circuit tout en appuyant sur pendant moins d'une seconde. Maintenez les pointes d'essai en court-circuit tandis que CAL est affiché. Quand 0 est affiché, il y a eu étalonnage. La résistance basse reste "étalonnée" jusqu'à un changement de fonction.

Nullabgleich im Niedrigohmbereich

Der Nullabgleich dient zum Kompensieren des Widerstandes der Meßkabel und der internen Schutzschaltkreise des Meßgerätes. Wählen Sie zunächst, wie vorstehend beschrieben, die Niedrigohm-Funktion (40Ω).

Schließen Sie die Meßkabel gegeneinander kurz, während Sie die -Taste für weniger als 1 Sekunde drücken. Fahren Sie mit dem Kurzschließen der Meßkabel fort, bis die Anzeige CAL erscheint. Die "Kalibrierung" des Niedrigohmbereiches wird bis zum Funktionswechsel beibehalten.



Testing Diodes

Turn rotary switch to \rightarrow , and hold HOLD for 2 seconds. VDC is displayed. Insert test leads and touch probes to diode. The meter displays voltage up to 2.45V. Typical voltage drop for a silicon diode is less than 0.7V and causes the meter to beep.

Reverse probes: if diode is good, OL is displayed; if diode is shorted, 0 voltage drop is displayed in both directions, and the beeper sounds continuously; if diode is open, OL is displayed in both directions.

Hold HOLD for 1 second to disable beeper. To diode test and return to continuity testing, hold HOLD for 2 seconds.

Essai des diodes

Mettre le sélecteur rotatif sur \rightarrow et appuyer sur HOLD pendant deux secondes. VDC est affiché. Brancher les pointes d'essai et toucher la diode avec les pointes comme montré. Le multimètre affiche la tension jusqu'à 2,45 V. Une baisse de tension typique pour une diode aux silicium est inférieure à 0,7 V et

provoque l'émission d'un «bip» par le multimètre.

Pointes inversées: Si la diode est bonne, OL est affiché; si la diode est court-circuitée, une baisse de tension de 0 est affichée dans les deux directions et le «bip» est continu; si la diode est ouverte, OL est affiché dans les deux directions.

Appuyer sur HOLD pendant une seconde pour arrêter le «bip». Pour sortir du mode d'essai diode et retourner à l'essai de continuité, appuyer sur HOLD pendant deux secondes.

Diodenprüfung

Stellen Sie den Drehschalter auf \rightarrow und drücken Sie die HOLD -Taste für 2 Sekunden. VDC erscheint in der Anzeige. Stecken Sie die Meßkabel ein und legen Sie laut Abbildung die Prüfspitzen an. Das Meßgerät zeigt Spannungen bis zur Höhe von 2,45V an. Ein typischer Spannungsabfall für eine Siliziumdiode ist geringer als 0,7V und wird durch

einen Signalton angezeigt.


Vertauschen Sie die Prüfspitzen: Ist die Diode einwandfrei, dann erfolgt die Anzeige von OL (Überlast); ist sie kurzgeschlossen, dann wird in beiden Richtungen ein Spannungsabfall von 0 angezeigt und es ertönt ein Dauerton; ist die Diode offen, dann wird in beiden Richtungen OL (Überlast) angezeigt.

 
Drücken und halten Sie zum Abschalten des Signaltons die HOLD -Taste für 1 Sekunde. Drücken Sie zum Verlassen der Funktion Diodenprüfung und zum Umschalten in die Durchgangsprüfung die HOLD -Taste für 2 Sekunden.

exit

dé-
i de
yer

sal-
um
-
-

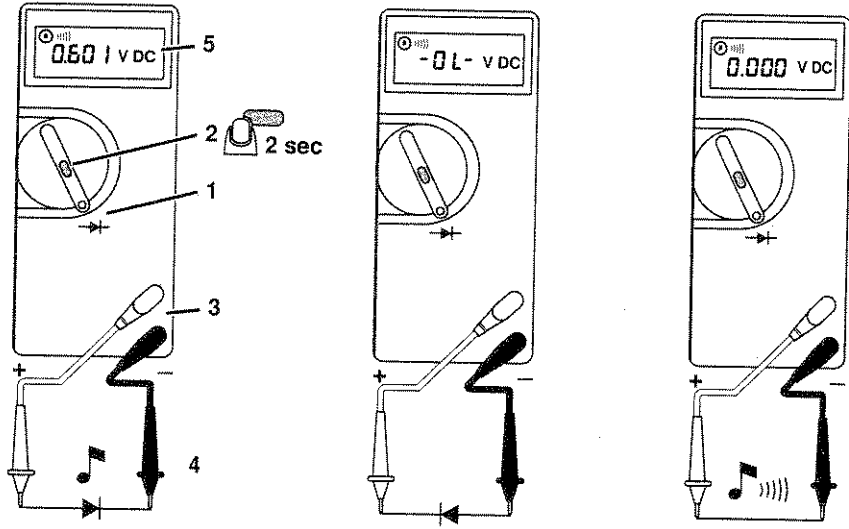



Measuring Capacitance

Turn OFF power to the circuit and discharge capacitor. Turn rotary switch to \rightarrow , and insert test leads as shown. Hold \square for 2 seconds; nF is displayed.

Touch probes to capacitor as shown. NOTE: When measuring polarized capacitors, connect $V\Omega\rightarrow$ to positive and COM to negative.

Residual voltage on the capacitor or dielectric absorption can cause measurement errors. If discharge is necessary, the meter displays "dISC" while discharging the capacitor.

Mesure de capacité

Enlever la tension du circuit et décharger le condensateur. Mettre le sélecteur rotatif sur \rightarrow et brancher les pointes d'essai comme montré. Appuyer sur \square pendant deux secondes; nF est affiché.

Toucher le condensateur avec les pointes comme montré. REMARQUE: Pour mesurer la polarité des condensateurs, brancher $V\Omega\rightarrow$ sur le positif et COM sur le négatif.

La tension résiduelle du condensateur ou l'absorption diélectrique peut causer des erreurs de mesures. Si une décharge est nécessaire le multimètre affiche «dISC» pendant la décharge du condensateur.

Kapazitätsmessung

Unterbrechen Sie die Stromversorgung des zu prüfenden Schaltkreises und entladen Sie den Kondensator. Stellen Sie den Drehschalter auf \rightarrow und verbinden Sie die Meßkabel laut Abbildung. Drücken und halten Sie die \square -Taste für 2 Sekunden; nF erscheint in der Anzeige.


Legen Sie die Prüfspitzen wie abgebildet an den Kondensator an. HINWEIS: Verbinden Sie bei Meßvorgängen an polarisierten Kondensatoren die Eingangsbuchse $V\Omega\rightarrow$ mit der positiven, und COM mit der negativen Seite.

Restspannungen im Kondensator oder dielektrische Absorption können Meßfehler verursachen. Ist Entladen erforderlich, dann erscheint während des Entladens des Kondensators "dISC" in der Anzeige.

itor or dielectric ab-
nent errors. If dis-
er displays "dISC"

teur ou l'absorption
urs de mesures. Si
multimètre affiche
condensateur.


der dielektrische
ursachen. Ist
nt während des
C" in der Anzei-

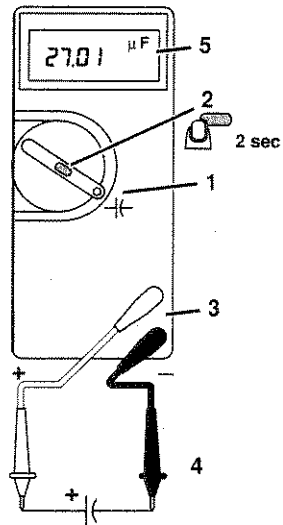



When measuring capacitance in the lower 2 ranges (99.99 nF or 999.9 nF), be sure to note the test lead and input capacitance (which will be measured by the meter) and subtract it from the displayed reading.


Pendant les mesures de capacitance dans les deux gammes inférieures (99,99 nF ou 999,9 nF), il faut faire attention de noter la pointe d'essai et l'entrée de capacitance (qui sera mesurée par le multimètre) et la soustraire de la mesure affichée.

Notieren Sie bei der Kapazitätsmessung in den beiden unteren Bereichen (99,99 nF oder 999,9 nF) den (von dem Meßgerät ermittelten) Meßkabel- und Eingangswert und subtrahieren Sie diesen vom angezeigten Meßergebnis.

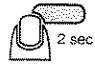To exit capacitance and return to Ω , hold  for 2 seconds.

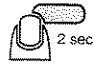Pour sortir de la fonction capacité et retourner à la fonction résistance, appuyer sur  pendant deux secondes.

 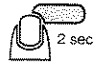Drücken und halten Sie  für 2 Sekunden, um die Kapazitätsmessung zu verlassen und in die Widerstandsmessung (Ω) rücken zurückzuschalten.





Measuring Current


⚠ WARNING
TO AVOID DAMAGE OR INJURY, DO NOT ATTEMPT A CURRENT MEASUREMENT IF THE VOLTAGE IS ABOVE 600V.


Mesure de l'intensité


⚠ ATTENTION
POUR ÉVITER DES DÉGATS OU DES BLESSURES, NE PAS ESSAYER DE MESURER UNE INTENSITÉ SI LA TENSION EST SUPÉRIEURE À 600 V.

Strommessung

⚠ ACHTUNG!
ZUR VERMEIDUNG VON GERÄTESCHADEN ODER VERLETZUNGEN NIEMALS EINE STROMMESSUNG BEI SPANNUNGEN HÖHER ALS 600V VERSUCHEN.

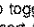Rotate switch to the amp function; dc current is selected. To toggle to ac current, hold  for 2 seconds. Insert test leads. To avoid blowing an input fuse, use the 10A jack until you are sure that the current draw is less than 40 mA.

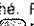Mette le sélecteur rotatif sur la fonction d'intensité; cc est affiché. Pour passer à l'intensité en ca, appuyer sur  pendant 2 secondes. Brancher les pointes d'essai. Pour éviter de brûler un fusible d'entrée, utiliser la borne de 10 A jusqu'à ce que vous soyez certain que l'intensité soit inférieure à 40 mA.

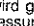Stellen Sie den Drehschalter in die AMP-Funktion; DC-Strom wird gewählt. Zum Umschalten in die AC-Strommessung drücken und halten Sie die -Taste für 2 Sekunden. Verbinden Sie die Meßkabel wie abgebildet. Vermeiden Sie ein Durchbrennen der Eingangssicherung, indem Sie zunächst die 10A-Eingangsbuchse verwenden, bis Sie sich vergewissert haben, daß der zu messende

Turn OFF power to the circuit. Break the circuit. (For circuits of more than 10 amps, use a current clamp. Put the meter in series with the circuit as shown and turn power on.

Enlever la tension du circuit. Ouvrir le circuit. (Pour les circuits de plus de 10 A, il faut utiliser une pince crocodile.) Mettre le multimètre en série avec le circuit comme montré et mettre sous tension.




Strom unter 40 mA liegt.

Schalten Sie die Stromzufuhr zu dem zu prüfenden Schaltkreis aus. Unterbrechen Sie den Schaltkreis. (Verwenden Sie bei Schaltkreisen von mehr als 10 Ampere eine Stromzange). Verbinden Sie das Meßgerät, laut Abbildung, in Serie mit dem Schaltkreis und schalten Sie die Stromzufuhr ein.

Break the circuit. (For
use a current clamp.
Circuit as shown and

Break the circuit. (Pour
utiliser une pince
en série avec le
circuit sous tension.

Den zu prüfenden
Schaltkreis
unterbrechen Sie das
Schaltgerät ein.

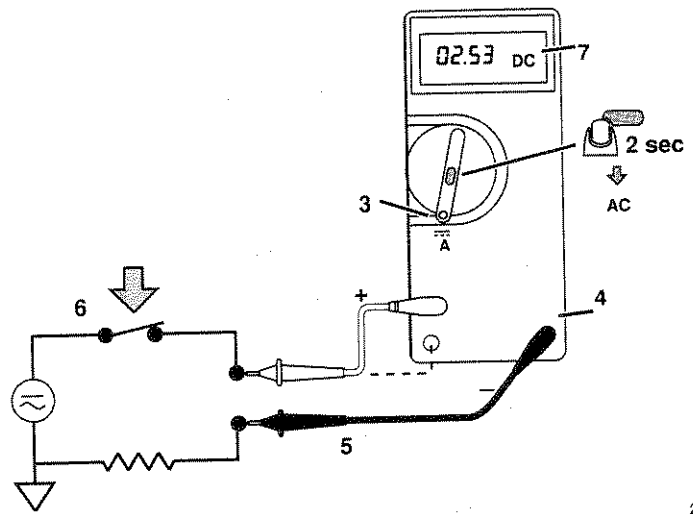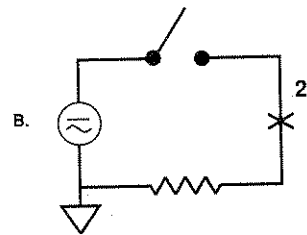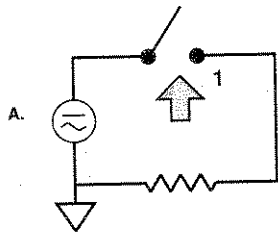



Holster




 
The snap-on holster protects the meter. The holster comes with a Flex-Stand(tm). Put the meter face down in the holster to protect the front of the meter. Store the Quick Reference Card in the holster behind the meter. Some uses of the holster and Flex-Stand are shown.

Étui

L'étui à bouton-pression protège le multimètre. L'étui est fourni avec un support Flex-Stand. Ranger le multimètre dans l'étui la face avant retournée pour protéger le devant du multimètre. Garder le guide d'utilisation rapide dans l'étui derrière le multimètre. Quelques utilisations de l'étui et du support Flex-Stand sont montrées.


Holster

Das aufsteckbare Holster schützt das Meßgerät. Die Tragetasche ist mit einem Flex-Ständer ("Flex-Stand")* ausgerüstet. Die Vorderseite des Meßgerätes kann durch umgekehrtes Einsetzen in das Holster geschützt werden. Bewahren Sie die Kurzanleitung im Holster hinter dem Meßgerät auf. Einige Anwendungsmöglichkeiten für Holster und Flex-Stand* sind nachstehend abgebildet.

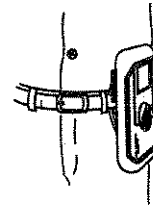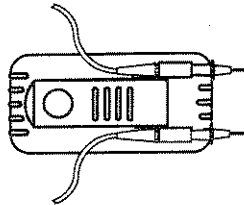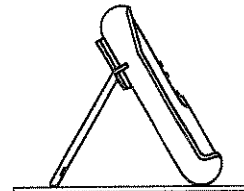




| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Maintenance</p> <p>⚠ WARNING</p> <p>TO AVOID SHOCK, REMOVE LEADS BEFORE OPENING CASE. CLOSE CASE BEFORE USING METER. TO AVOID FIRE, ONLY USE FUSES WITH RATING SHOWN ON BACK OF METER.</p> | <p>CAUTION</p> <p>To avoid damaging components, do not lift battery straight out. Lift end of battery up as shown. To avoid contamination or static damage, do not touch rotary switch or circuit board.</p> | <p>Do not use abrasives or solvents on the meter; use a damp cloth and mild detergent. Complete service information is in the 79/29 Service Manual (P/N 896209).</p> <p>A. Internal Fuse Test B. Battery/Fuse Replacement</p> |
| <p>Entretien</p> <p>⚠ ATTENTION</p> <p>POUR ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES, IL FAUT DEBRANCHER LES POINTES D'ESSAI AVANT D'OUVRIR LE BOITIER. FERMER LE BOITIER AVANT D'UTILISER LE MULTIMÈTRE. POUR ÉVITER LES INCENDIES, N'UTILISER QUE DES FUSIBLES DONT LE POUVOIR DE COUPURE EST INDICÉ AU DOS DU MULTIMÈTRE.</p> | <p>MISE EN GARDE</p> <p>Pour éviter d'endommager les composants, ne pas faire sortir la pile directement. Soulever l'extrémité de la pile comme montré. Pour éviter la contamination ou les dégâts par l'électricité statique, ne pas toucher le sélecteur rotatif ou le circuit imprimé.</p> | <p>Ne pas nettoyer le multimètre avec des produits abrasifs ou des solvants; utiliser un chiffon humide et un détergent doux. Les renseignements complets de service sont inclus dans le Manuel de Service 79/29 (n° de pièce 896209).</p> <p>A. Essai interne de fusible B. Remplacement de pile/fusible</p> |
| <p>Wartung</p> <p>⚠ ACHTUNG!</p> <p>ENTFERNEN SIE ZUM VERMEIDEN VON STROMSCHLÄGEN DIE MESSKABEL VOR DEM ÖFFNEN DES GEHÄUSES. SCHLIESSEN SIE DAS GEHÄUSE VOR DER BENUTZUNG DES MESSGERÄTES. VERWENDEN SIE ZUM VERMEIDEN VON BRANDGEFAHR NUR SICHERUNGEN MIT DEN AUF DER GERÄTERÜCKSEITE ANGEgebenEN NENNWERTE.</p> | <p>VORSICHT!</p> <p>Vermeiden Sie eine Beschädigung der Gerätekomponenten, indem Sie die Batterie nicht geradlinig herausheben. Heben Sie zunächst laut Abbildung das Ende der Batterie an. Um Verschmutzung oder statische Aufladung zu verhindern, jegliche Berührung von Drehschalter und Schaltplatinen vermeiden.</p> | <p>Das Gehäuse des Meßgerätes nicht mit Schleif- oder Lösungsmitteln reinigen; verwenden Sie ein mit einem milden Spülmittel angefeuchtetes Tuch. Vollständige Reparatur- und Einstellinformationen sind dem Service-Handbuch des Modells Fluke 79/29 (P/N 896209) zu entnehmen.</p> <p>A. Interne Sicherungsprüfung B. Batterien und Sicherung(en) austauschen</p> |

 


B. Δ

1. OFF

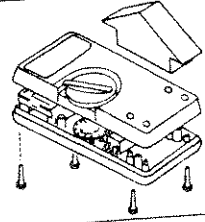


2.

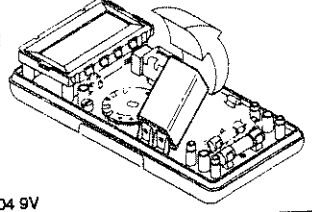

6F 22 9V
NEDA 1604 9V

3.

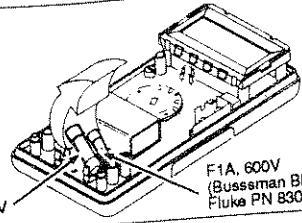



F15A, 600V

F1A, 600V
(Bussman BBS-1,
Fluke PN 830828)


4.

 OFF

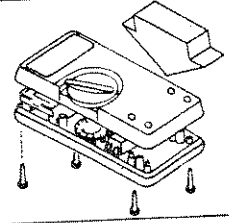




A. Δ

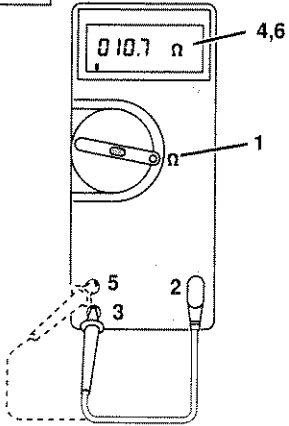

| 40 mA | | 10 A | |
|---------------------|--|------|--|
| 10-12 Ω | | OK | |
| OL | | | |
| 0.1 - <0.5 Ω | | OK | |
| | | OL | |

 

SERVICE & PARTS

Use only the replacement parts shown in the table. In USA, to order parts, call 1-800-526-4731. Outside of USA, contact nearest service center. See list of Service Centers.

SERVICE ET PIÈCES

N'utiliser que les pièces de rechange montrées sur le tableau. Aux États-Unis, pour commander des pièces, appeler 1-800-526-4731. A l'extérieur des États-Unis, contacter le centre de service le plus proche. Voir la liste des Centres de Service.


REPARATUR & ERSATZTEILE

Verwenden Sie nur die in untenstehender Tabelle aufgeführten Ersatzteile. In den USA können Sie Ersatzteile über Telefon 1-800-526-4731 bestellen. Kunden in anderen Ländern setzen sich mit ihrem nächstgelegenen Kundendienstzentrum in Verbindung. Beziehen Sie sich auf die Liste unserer Service-Zentralen.

| Item | Description | Fluke Part No. | Quantity |
|------|---------------------------------------------|----------------|----------|
| BT1 | Battery, 9V (NEDA 1604, 6F22, or 006P) | 696534 | 1 |
| C70Y | Yellow Holster | — | 1 |
| C70G | Grey Holster | — | 1 |
| F1* | Fuse, F1A,600V, Min Interrupt Rating 10 kA | 830828 | 1 |
| F2 † | Fuse, F15A,600V, Min Interrupt Rating 10 kA | 820829 | 1 |
| H1 | Screw, Case | 519116 | 4 |
| MP1 | LCD Window, Fluke 79 | 885850 | 1 |
| | LCD Window, Fluke 29 | 895826 | 1 |
| R1† | Resistor, Fusible, 1k 2W | 832550 | 1 |
| TL75 | Test Leads, Right-Angle (One Set) | 855742 | 1 |
| TM1 | 79/29 Series II Users Manual, Multilingual | 896196 | 1 |
| TM2 | 79/29 Series II Service Manual | 896209 | - |
| TM3 | 79/29 Series II Quick Reference Card | 897801 | 1 |

* For safety, replace with Bussman BBS-1 or Fluke Part No. 830828 only.
 † Use exact replacement only for fusible resistors

y

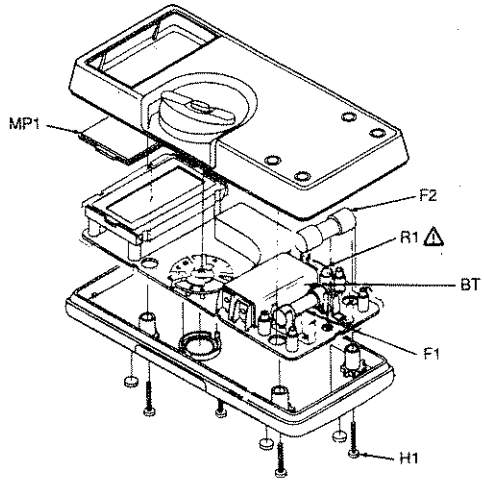

SPECIFICATIONS

Accuracy is specified for a period of one year after calibration, at 18°C to 28°C (64°F to 82°F) with relative humidity to 90%. AC conversions are ac-coupled, average responding, and calibrated to the RMS value of a sine wave input.

Accuracy Specifications are given as:
 $\pm(\% \text{ of reading}) + [\text{number of least significant digits}]$

Maximum Voltage Between any Terminal and Earth Ground

1000V dc, 750V ac rms(sine)

Fuse Protection

mA. 1A 600V FAST Fuse
 A. 15A 600V FAST Fuse

Display

Digital: 4000 counts, updates 4/sec
 Analog: 63 segments, updates 40/sec
 Frequency: 9,999 counts
 Capacitance: 9,999 counts

Response Time of Digital Display

Vac <1.5s
 Vdc <1s
 Ω <1s to 40 k Ω , <2s to 4 M Ω , <10s to 40 M Ω

Operating Temperature 0°C to 55°C

**Storage Temperature
 Temperature
 Coefficient**

-40°C to 60°C
 0.1 x (specified accuracy)/°C
 (<18°C or >28°C)

Relative Humidity

0% to 90% (0°C to 35°C)
 0% to 70% (35°C to 55°C)

Battery Type

9V, NEDA 1604 or 6F22 or 006P

Battery Life

700 hrs typical with alkaline
 500 hrs typical with zinc carbon

Continuity Beeper

4096 Hz

Shock, Vibration

Per Mil-T-28800 for a Style B, Class 2 Instrument

Size (HxWxL)

2.8 cm x 7.5 cm x 16.6 cm
 (1.12 in x 2.95 in x 6.55 in)

Weight

12 oz (340g)

Safety

Designed to Protection Class II per IEC 348,
 ANSI/ISA-S82, UL1244, and CSA C22.2 No.231

FREQUENCY COUNTER SENSITIVITY AND TRIGGER LEVEL

| Input Range† | Minimum Sensitivity (RMS Sine Wave) | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| | 500 Hz to 20 kHz | 1.0 Hz to 500 Hz†† |
| 400 mV ac | 150 mV | 500 mV |
| 4V ac | 0.3V | 0.7V |
| 40V ac | 3V | 7V |
| 400V ac | 30V | 70V |
| 750V ac | 300V | 700V |

† Maximum input for specified accuracy = 10 x Range or 750V
 †† Display rattle for sine waves below 500 Hz = 5 counts.

| Function | Overload Protection††† (Nominal) | Input Impedance | Common Mode Rejection Ratio (1 k Ω Unbalance) | Normal Mode Rejection |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| $\overline{\sim}$ V | 1000V dc 750V ac rms (sine) | >10 M Ω , <100 pF | >120 dB at dc, 50 Hz, or 60 Hz | >60 dB at 50 Hz or 60 Hz |
| $\overline{\sim}$ mV | 1000V dc 750V ac rms (sine) | 10 M Ω , <100 pF | >120 dB at dc, 50 Hz, or 60 Hz | >60 dB at 50 Hz or 60 Hz |
| \sim V | 1000V dc 750V ac rms (sine) (ac-coupled) | >10 M Ω , <100 pF | >60 dB, dc to 60 Hz | |
| Ω | | Open Circuit Test Voltage | Full Scale Voltage To 4.0 M Ω 40 M Ω | Short Circuit Current |
| | 500V dc, 500V rms (sine) | <1.3V dc | <450 mV dc <1.3V dc | <500 μ A |
| \rightarrow | 500V dc, 500V rms (sine) | <3.1V dc | 2.45V dc | 800 μ A typical |

††† 10⁷ V-Hz max